

Starmade 1



Ucho díl druhý příprava

Příprava jednotlivých dílů pro obě půlky 10min.

Žebra K13 – K17, výztuhy a šablonu U dvě kolečka vyřízneme skalpelem.

Náběžnou lištu zkrátíme na požadovanou délku s rezervou 1mm.

Odtokovu lištu zkrátíme na požadovanou délku s rezervou 1mm a uděláme zářezy pro žebra podle plánku.

Uhlíkovou trubku zkrátíme s rezervou 1mm, v místě řezu si trubku obal papírovou izolepou, označ si řez a pilkou řež postupně kolem dokola až trubka odpadne.

Konce trubky zabrus smirkovým papírem.

Řez i broušení dělej nad odpadkovým košem, na piliny nesahej, utři je papírovým kapesníkem nebo hadrem a vyhoď do koše.



Ucho díl druhý lepení

Lepení křídla každá půlka 10 min.

Křídlo sestav na rovné desce s plánkem podloženém igelitovou fólií.

Herkulesem přilep žebra a výztuhy do odtokovky.

Koncové žebro K13 lepíme pod úhlem dle šablony U se dvěma kolečky.

Herkulesem přilep náběžku tak, aby její horní část lícovala se žebry, lep v pořadí koncová žebra, celá žebra a položebra.

Přilep výztuhy náběžky.

Zafixuj žebra na trubce, stačí jedna kapka, řídkým vteřinovým lepidlem (trubka je na žebro bez vůlí) nebo hustým vteřinovým lepidlem (trubka je na žebro volně).

Celou část ucha přišpendlenou na desce nech 60 min. zaschnout.

Křídlo sundej z desky a opatrně zalep trubku do žebor kolem dokola z obou stran řídkým nebo hustým vteřinovým lepidlem.

Po zaschnutí lepidla, přišpendli křídlo na desku a nech jej 6hod. vyschnout.



Ucho díl druhý dokončení a potahování

Winglet lepíme na křídlo přesně slícovaný pod úhlem 42mm, měříme na konci odtokové hrany. Po důkladném zaschnutí spoje opatrně dobrousíme přechod Winglet – Ucho.

